



INDUTTORI DI CALORE A RENDIMENTO ELEVATO

ait[®]
automotive induction technologies

Instrukcja użytkowania i konserwacji

IT 6K400 LCD

IT 5K230 KB

IT 5K230 KB LITE

IT 5K400 KB

IT 4K230 KB

IT 3.5K230 KB



Treść ogólna

1	Instrukcje bezpieczeństwa	2
2	Połączenie	4
3	Konserwacja	4
4	Informacje regulacyjne	4
5	Sprzedaż	5
6	Identyfikacja produktu	5
7	Specyfikacja produktu	6
8	Opis urządzeń	7
8.1	Opis serii IT	10
8.2	Opis IT 6K400 LCD	11
8.3	Opis IT 3.5K230 KB	13
	Instrukcja użytkowania klawiatury membranowej KB	14
8.4	Lampki alarmowe klawiatury membranowej	15
9	Schematy elektryczne / schemat hydrauliczny	16
10	Zastosowanie gwarancji	18
10.1	Zwrot produktów do ALBATROS	18
10.2	Zalecenia dotyczące transportu produktu	18
10.3	Zalecenia dotyczące pakowania i transportu	18
10.4	Czas trwania i ograniczenia gwarancji	19
11	Wymiana induktora	19
12	Konserwacja	20
12.1	Zalecenia ogólne	20
12.2	Konserwacja zapobiegawcza	20
12.3	Rutynowa konserwacja	20
12.3.1	Wymiana koncentratora strumienia	21
12.4	Specjalna konserwacja	21
12.4.1	Wymiana płynu niezamarzającego	21
13	Widok szczegółowy	
14	Dziennik maszyny	22

1 Instrukcje bezpieczeństwa

	W niniejszej instrukcji opisano obsługę urządzenia oraz środki ostrożności, które należy podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa. Przeczytaj uważnie przed użyciem i zachowaj w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję. Nie należy podejmować żadnych modyfikacji ani konserwacji poza tymi, które zostały określone w instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne lub materialne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu. W przypadku problemów lub wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą, aby prawidłowo używać urządzenia. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego lub niebezpiecznego użycia. Każde użycie, które nie zostało wymienione w niniejszej instrukcji, jest surowo zabronione i potencjalnie niebezpieczne. Produkt jest półautomatyczny i wymaga obecności operatora. Urządzenie powinno być używane wyłącznie do celów, do których zostało specjalnie zaprojektowane, tj. do generowania ciepła wewnątrz materiałów żelaznych. Każde inne użycie, które nie zostało wyraźnie omówione w niniejszej instrukcji, jest surowo zabronione, ponieważ jest uważane za niewłaściwe, a zatem niebezpieczne. Maszyna jest półautomatyczna i dlatego wymaga obecności operatora. Operator ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich norm bezpieczeństwa nie tylko w stosunku do siebie, ale także w stosunku do wszystkich osób, które mogą być narażone na ryzyko związane z maszyną. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
	Uwaga! Bardzo gorąca powierzchnia. Ryzyko poparzenia. • Przegrzane przedmioty i urządzenia mogą spowodować oparzenia. • Nie dotykaj gorących przedmiotów gołymi rękami. • Przed użyciem przedmiotów i sprzętu należy odczekać, aż ostygną. W razie oparzenia należy przemyć skórę dużą ilością wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
	• Użytkowanie maszyny powinno być powierzane wyłącznie osobom dorosłym, odpowiednio przeszkolonym, w pełnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. • Przed użyciem urządzenia należy zdjąć biżuterię i/lub metalowe przedmioty. • Przechowywać maszynę w odpowiednim miejscu, chroniąc ją przed działaniem warunków atmosferycznych.



Niebezpieczeństwo spowodowane gazami i oparami.

- Trzymać z dala od oparów i nie wdychać oparów.
- Podczas pracy wewnątrz pomieszczeń należy przewietrzyć pomieszczenie i/lub użyć wyciągu powietrza w celu usunięcia oparów i gazów.
- Podgrzewanie indukcyjne niektórych materiałów, klejów i płynów może powodować powstawanie oparów i gazów. Wdychanie tych gazów i oparów może być niebezpieczne dla zdrowia.
- Jeżeli wentylacja jest niewystarczająca, należy stosować certyfikowany respirator.
- Przeczytaj karty techniczne i charakterystyki bezpieczeństwa (MSDS) produktu oraz instrukcje producenta dotyczące klejów, metali, powłok, detergentów i

	środki do kisenia. • Nie używaj podgrzewacza do odfuszczenia lub natryskiwania części. Ciepło może reagować z oparami, tworząc wysoce toksyczne i drażniące gazy. • Pracuj w przestrzeni zamkniętej tylko wtedy, gdy jest ona dobrze wentylowana lub używaj certyfikowanego odkurzacza. Opary i gazy powstające w wyniku ogrzewania mogą zastąpić tlen w powietrzu i powodować choroby lub śmierć. Sprawdź jakość powietrza, którym oddychasz. • Nie przegrzewaj metali, takich jak ocynkowana stal, stal powlekana ołowiem lub stal powlekana kadmem, chyba że powłoka zostanie usunięta z powierzchni, która ma zostać ogrzana, powietrze będzie dobrze wentylowane, a w razie potrzeby należy nosić certyfikowany respirator. Odlewy i wszystkie metale zawierające te elementy mogą uwalniać toksyczne opary podczas ogrzewania. • Informacje dotyczące temperatury znajdują się w karcie charakterystyki.
	Uwaga! Zagrożenie elektryczne.
	Uwaga! Silne pole magnetyczne. Osoby posiadające implanty aktywne lub pasywne muszą być o tym poinformowane.
	Podczas pracy nie należy zbliżać się do głowicy i najważniejszych części cewki indukcyjnej.
 	Osoby z rozrusznikami serca lub sprzętem biomechanicznym nie powinny używać urządzenia. Ryzyko zakłóceń/zakłóceń w działaniu rozruszników serca/sprzętu biomechanicznego w pobliżu urządzenia.

Podczas użytkowania należy nosić następujący sprzęt ochrony osobistej:



2 Połączenie

	Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
---	--

3 Konserwacja

	• Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. • Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych urządzenia należy odłączyć kabel maszyny od zasilania. • Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących. • Wyczyść powierzchnię urządzenia suchą szmatką.
--	---

4 Informacje regulacyjne

	Urządzenie zgodne z dyrektywami europejskimi
	Urządzenie zgodne z dyrektywą Wielkiej Brytanii
	Znak zgodności EAC (Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej)

5 Sprzedaż

 	Materiał ten podlega oddzielnej zbiórce odpadów. Nie wolno go wyrzucać razem z odpadami domowymi. •
--	--

6 Identyfikacja produktu

Na tylnej ściance urządzenia znajduje się etykieta ze znakiem zgodności „CE”:

- Nazwa i adres producenta
- Data produkcji
- Model
- Rodzaj produktu
- Napięcie robocze

7 Specyfikacja produktu

	IT 6K400 LCD	IT 5K230 KB	IT 5K230 KB LITE	IT 5 K400 KB	IT 4K230 KB	IT 3.5K230 KB
Moc znamionowa	6 kW	5 kW	5 kW	5 kW	3,7 kW	3,5 kW
Napięcie znamionowe	400 V	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V
Częstotliwość napięcia zasilania	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Natężenie elektryczne	I max 16 A	I max 16 A	I max 16 A	I max 16 A	I max 16 A	I max 16 A
Częstotliwość grzałki	15 – 30 kHz	15 – 30 kHz	15 – 30 kHz	15 – 30 kHz	15 – 30 kHz	15 – 30 kHz
Klasa izolacji	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Pojemność zbiornika płynu chłodzącego	20 litrów	20 litrów	20 litrów	20 litrów	20 litrów	1,4 litra
Długość przewodu zasilającego	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	2 m

8 Opis urządzeń

Model	Opis	Bliższe dane
IT 6K400 LCD		Zobacz paragraf 8.1
IT 5K230 KB		Zobacz paragraf 8.1

Model	Opis	Bliższe dane
IT 5K230 KB LITE		Zobacz paragraf 8.1
IT 5K400 KB		Zobacz paragraf 8.1

Model	Opis	Bliższe dane
IT 4K230 KB		Zobacz paragraf 8.1
IT 3.5K230 KB		Zobacz paragraf 8.2

8.1 Opis serii IT

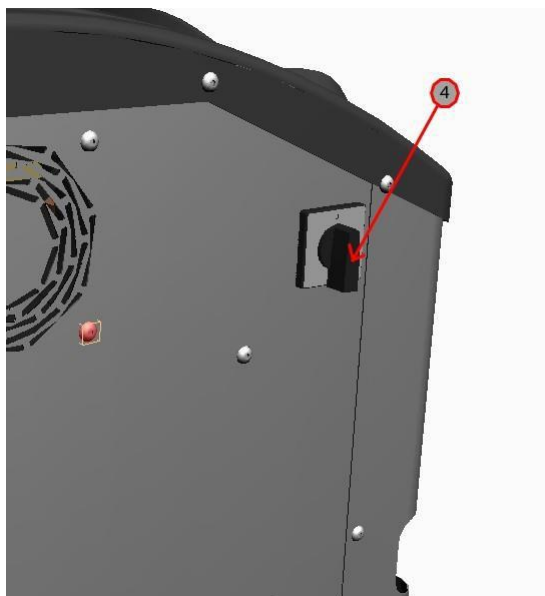


Fig. 1

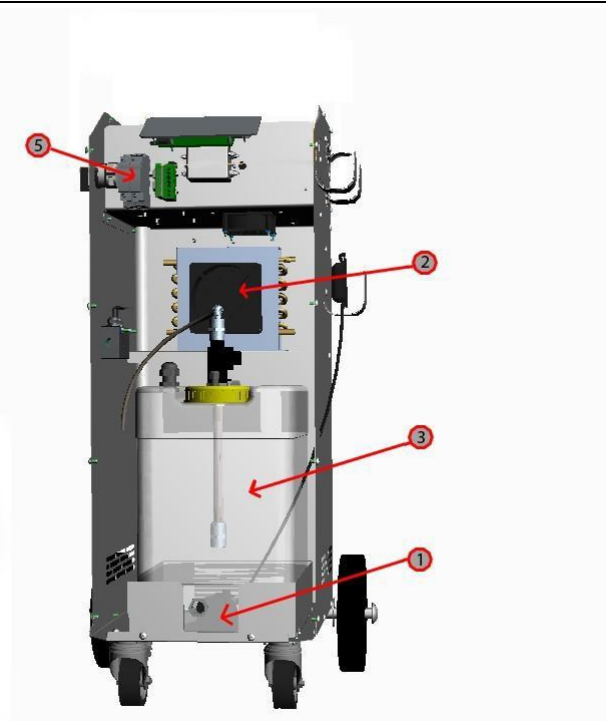


Fig. 2

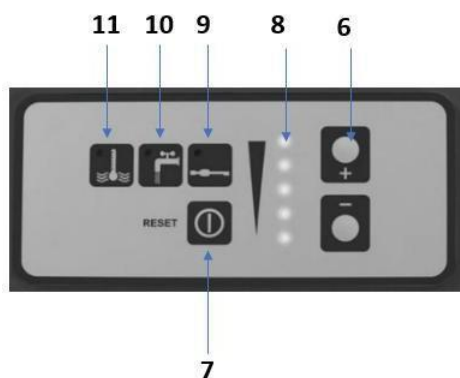


Fig. 3

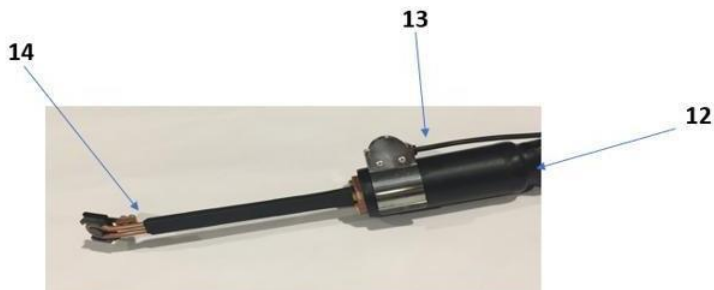



Fig. 4

Klawisz


1	Pompa
2	Chłodnica
3	Zbiornik na płyn niezamarzający
4	Wyłącznik główny
5	Uchwyt bezpiecznika
6	Przyciski regulacji poziomu mocy
7	Przycisk resetowania
8	Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania

9	Sygnal błędu rękojeści
10	Sygnal błędu pompy
11	Sygnal temperatury płynu niezamarzającego
12	Induktor
13	Przycisk uruchamiania ogrzewania
14	Koncentrator strumienia

8.2 Opis IT 6K400 LCD

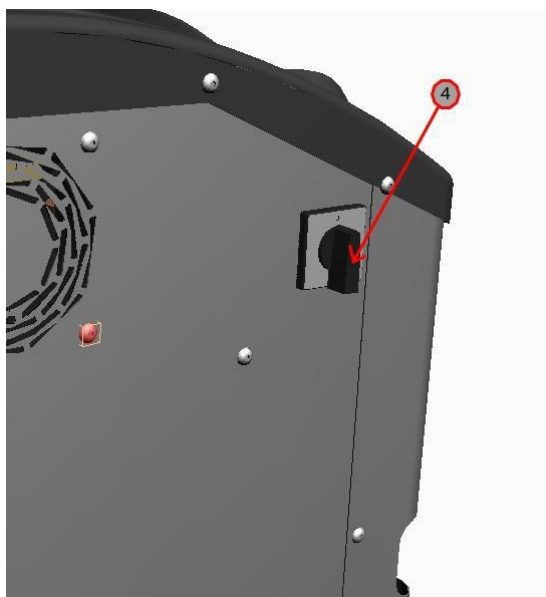

Rys.1

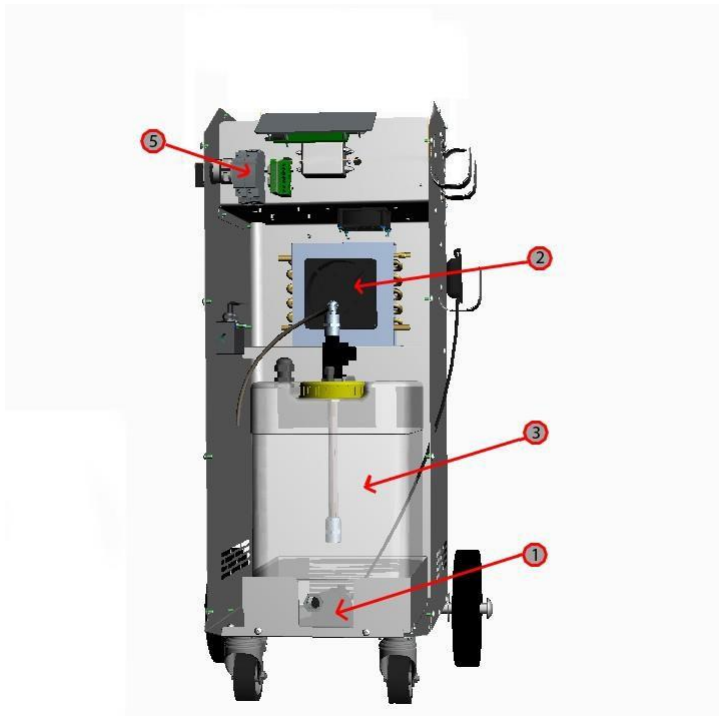

Rys. 2



Fig. 3

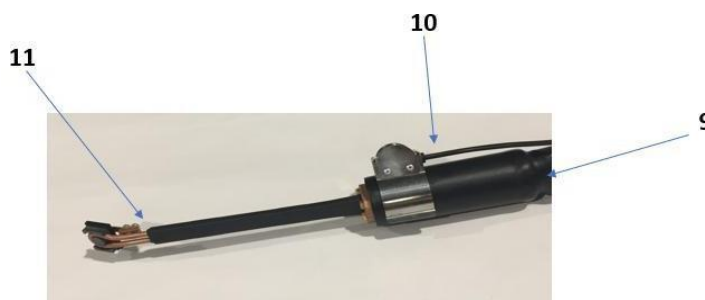


Fig. 4

Klawisz

1	Pompa
2	Chłodnica
3	Zbiornik płynu chłodzącego
4	Wyłącznik główny
5	Uchwyt bezpiecznika
6	Pokrętko regulacji poziomu mocy i przycisk resetowania
7	Paski sygnału poziomu mocy
8	Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9	Induktor
10	Przycisk uruchamiania ogrzewania
11	Koncentrator strumienia

8.3 Opis IT 3.5K230 KB



Fig.1

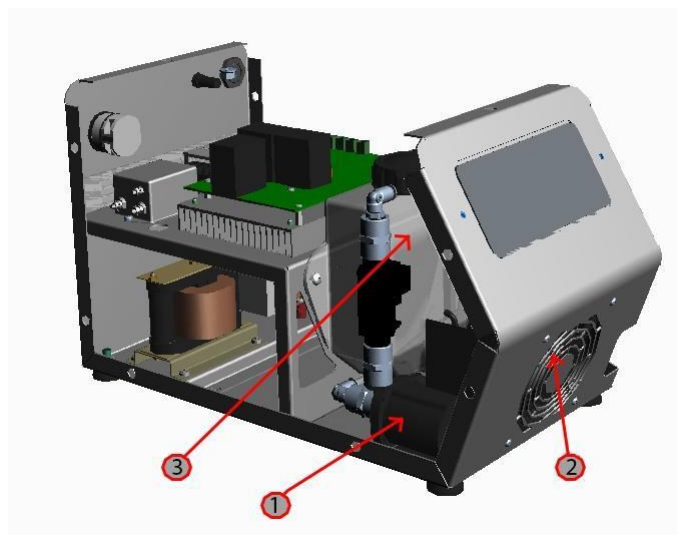


Fig.2

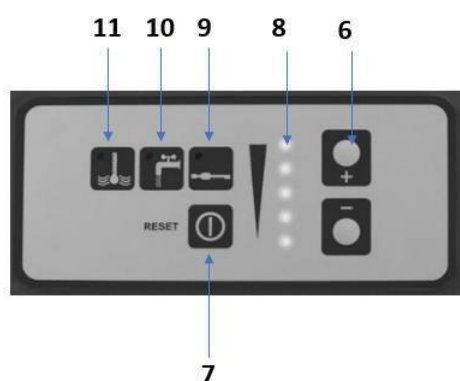


Fig. 3

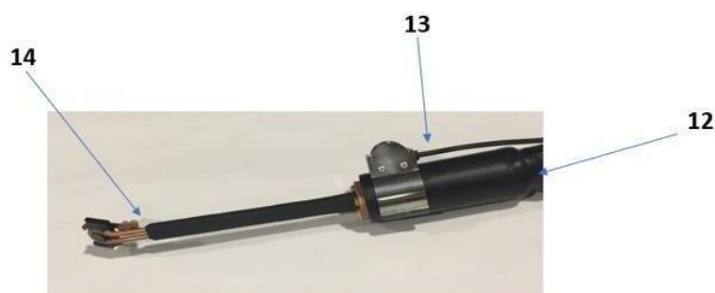


Fig. 4

Klawisz

1	Pompa
2	Chłodnica
3	Zbiornik na płyn niezamarzający
4	Uchwyt bezpiecznika
5	Wyłącznik główny
6	Przyciski regulacji poziomu mocy
7	Przycisk resetowania

8	Dioda LED sygnalizująca poziom naładowania
9	Sygnał błędu rękojeści
10	Sygnał błędu pompy
11	Sygnał temperatury płynu niezamarzającego
12	Induktor
13	Przycisk uruchamiania ogrzewania
14	Koncentrator strumienia

Instrukcja użytkowania klawiatury membranowej KB

- Ustaw główny wyłącznik (4) w pozycji ON. Maszyna sprawdza system i przygotowuje się do pracy, następnie odczekaj kilka sekund.
- Użyj przycisków (6), aby wybrać żądany poziom mocy. Poziomy te są pokazywane przez wskaźniki poziomu mocy (8, patrz Fig. 3).
- Umieść koncentrator strumienia na części, która ma zostać ogrzana (rysunek 5) i naciśnij przycisk rozpoczęcia ogrzewania (13, Fig. 4):

Prawidłowy



NIEpoprawne



Rysunek 5

UWAGA: Jeżeli urządzenie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie go włączonego przez kilka minut przed wyłączeniem, aby płyn w zbiorniku mógł szybciej ostygnąć.



Maszyna została zaprojektowana tak, aby zminimalizować ryzyko związane z polami elektromagnetycznymi. Istnieją dodatkowe zagrożenia i zaleca się zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 30 cm między induktorem a głową lub biustem operatora.

8.4 Lampki alarmowe klawiatury membranowej


- Dioda LED 9 sygnalizuje awarię induktora.
- Dioda LED 10 sygnalizuje awarię układu hydraulicznego
- Dioda LED 11 sygnalizuje, że temperatura płynu niezamarzającego osiągnęła próg.

9 Schematy połączeń / układ hydrauliczny

[illegible]

Model	Schemat okablowania
IT 5K230 IT 5K230 LITE IT 4K230 IT 3.5K230	The diagram illustrates the electrical wiring for the IT 5K230 series. It shows a power supply section with a 230 VAC input, a switch S1, a fuse F1, and a filter. The power is then connected to a 24 VDC Mean Well power supply. The 24 VDC output is connected to a 24 VDC pump. The main board is connected to the power supply via a ferrite transformer. The main board also has connections for a fluxmeter (J22 FLUX), a temperature sensor (J20 NTC), a start button (J18), a fan radiator (J7 230VAC), and a LCD display or keyboard board (J6 0VAC).

Obwód hydrauliczny

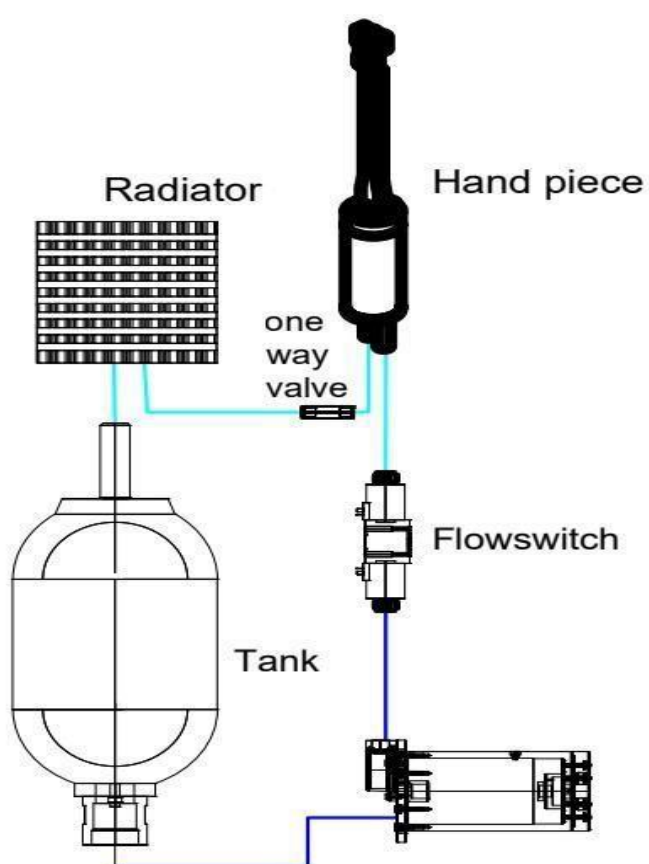

10 Zastosowanie gwarancji

10.1 Zwrot produktów do ALBATROS

Jeżeli sprzedawca zgłosi wadliwość produktu, zobowiązany jest przesłać do ALBATROS TRADE SRL następujące informacje:

- numer seryjny produktu
- opis problemu z produktem
- zdjęcie stwierdzonych usterek, jeśli to możliwe

Sprzedawca może wysłać wadliwe produkty do ALBATROS TRADE SRL, jednak ponosi on wszelkie koszty przesyłki. Firma ALBATROS TRADE SRL nie przyjmuje zwrotu produktów ex works.

Produkty zostaną naprawione i wysłane ponownie wraz z kolejnym zamówieniem klienta. W przypadku prośby o wysłanie przed wysyłką zamówienia, koszty transportu ponosi odsprzedawca.

Jeżeli produkty są objęte gwarancją, koszty części zamiennych i napraw ponosi ALBATROS TRADE SRL. Jeśli produkty nie są objęte gwarancją, ALBATROS TRADE SRL wystawi ofertę naprawy, którą klient następnie zaakceptuje lub odrzuci. W przypadku wszystkich produktów objętych gwarancją, zwróconych w celu wymiany lub naprawy i które nie mają żadnych wad ani usterek, zostanie wystawiony dokument obciążeniowy za kontrolę przeprowadzoną na produkcie. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku produktów ponownie wysłanych bez odpowiedniego opakowania, a tym samym narażonych na uszkodzenie podczas transportu. Prosimy o ostrożność, ponieważ przewoźnicy zazwyczaj nie obchodzą się z paczkami z należytą starannością!!

10.2 Zalecenia dotyczące transportu produktu

Firma ALBATROS TRADE SRL akceptuje wyłącznie zwroty z opłaconym przewozem, a nie z zakładu. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia produktu spowodowane nieodpowiednim opakowaniem, nawet jeśli paczka zostanie przyjęta przez nasz magazyn. Ponieważ nie jest możliwe otwarcie każdej paczki po jej otrzymaniu, Albatros Trade Srl przyjmuje towary z zastrzeżeniem od przewoźnika, jeśli widoczne są uszkodzenia materiału opakowaniowego.

10.3 Zalecenia dotyczące pakowania i transportu

Jeśli to możliwe, organizuj towary na paletach. Jest to uważane za najlepsze rozwiązanie, aby uniknąć uszkodzenia produktów podczas wysyłki.

W razie potrzeby towary należy zapakować w tekturę, używając folii bąbelkowej, aby opakowanie amortyzowało wstrząsy, które mogą wystąpić w czasie transportu.

Umieść zapakowany produkt w bardzo grubej tekturze i upewnij się, że wszystkie boki są owinięte folią bąbelkową lub innym materiałem, który zapewni jak najlepszą ochronę produktu podczas

transportu.

Rew: 0

Data: 30.04.2019

Strona 18 z 24

10.4 Czas trwania i ograniczenia gwarancji

Produkt pozostaje objęty gwarancją przez jeden rok od daty zakupu.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

- przyczyna zewnętrzna (wstrząs mechaniczny, piorun, nagłe zmiany napięcia)
- uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przechowywania
- produkt zainstalowany w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta
- produkt zawierający zbyt dużo pyłu w częściach wewnętrznych
- produkt narażony na deszcz lub wilgoć
- produkt, który został zmodyfikowany przez klienta
- pogorszenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu
- stosowanie nieodpowiednich akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych
- naturalne zużycie różnych części wyposażenia
- zamarzanie spowodowane niewystarczającym lub niewłaściwym użyciem środka chłodzącego

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych (ferrytu).

W przypadku modyfikacji lub napraw sprzętu przez osoby nieupoważnione gwarancja traci ważność.

UWAGA: Induktor (Fig. 4) nie może być wygięty ani w żaden sposób zmieniony. W przypadku modyfikacji induktora gwarancja automatycznie traci ważność.

11 Wymiana induktora

	Wymianę cewki indukcyjnej może wykonywać wyłącznie upoważniony personel i wyłącznie po odłączeniu zasilania maszyny.
	Podczas konserwacji i/lub napraw należy nosić rękawice ochronne. Odizoluj maszynę od zasilania elektrycznego, odłączając ją od sieci. Podczas wymiany induktora sprawdź, czy nie ma znaczących wycieków cieczy z manipulatora. Jeśli są jakieś znaczące wycieki, uzupełnij ciecz w odpowiednim zbiorniku. Dokręcanie nie powinno przekraczać 5 Nm podczas mocowania induktora. Dokręcaj za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego.

12 Konserwacja

12.1 Zalecenia ogólne

- Konserwacją maszyny powinien zajmować się wyłącznie wykwalifikowany i uprawniony personel, znający procedury obsługi.
- Nigdy nie czyść, nie smaruj ani nie konserwuj maszyny, gdy jest włączona.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy ustawić wyłącznik główny w pozycji „0”, aby odciąć zasilanie, i odłączyć urządzenie od sieci, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub innym zagrożeniom wynikającym z niewłaściwej obsługi.
- Nigdy nie noś pierścionków, zegarków, biżuterii, luźnych lub zwisających ubrań, takich jak krawaty, podartych ubrań, szalików, rozpiętych kurtek lub kurtek zapinanych na suwak, które mogą się zaplątać podczas pracy.
- Zamiast tego zaleca się stosowanie odpowiedniej odzieży zapobiegającej wypadkom, na przykład: butów antypoślizgowych, słuchawek antyhałasowych, okularów ochronnych, odpowiednich rękawic itp.
- Nigdy nie używaj benzyny ani łatwopalnych rozpuszczalników do czyszczenia maszyny. Używaj wody i, jeśli to konieczne, komercyjnych nietoksycznych rozpuszczalników.
- Po zakończeniu operacji należy zawsze ponownie zamontować wszelkie zdjęte zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem maszyny.

12.2 Konserwacja zapobiegawcza

Aby wykryć i szybko usunąć usterki, zanim spowodują one poważne szkody, konieczne jest regularne przeprowadzanie dokładnych kontroli.



Za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba użycia serii Inductor IT, należy najpierw sprawdzić sprawność zabezpieczeń, stan połączeń i ewentualne nieprawidłowości, wykonując kilka testów bez obciążenia oraz na złomie żelaznym.

Sprawdzaj codziennie stopień zużycia i czytelność znaków ostrzegawczych.

12.3 Rutynowa konserwacja

Bezpieczeństwo pracy maszyny może być zagwarantowane jedynie wówczas, gdy naprawy są wykonywane wyłącznie przy użyciu oryginalnych części lub zatwierdzonych części zamiennych i gdy instrukcje dotyczące konserwacji są prawidłowo przestrzegane.

Po każdym użyciu, po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej, należy przeprowadzić jego gruntowne czyszczenie, szybko usuwając kurz i osady brudu, ponieważ mogą one ograniczyć wentylację oraz wpłynąć na działanie i trwałość urządzenia.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić działanie urządzeń sterujących, urządzeń zabezpieczających oraz stan przewodów elektrycznych.

12.3.1 Wymiana koncentratora strumienia

W przypadku zużycia koncentratora strumienia (ferrytu, rys. 7)



Rysunek 7

Odkręć śruby mocujące mosiężną zakładkę, wyjmij koncentrator przepływu strumienia, dokładnie wyczyść miedzianą część i wymień zużyty koncentrator na nowy, mocując go odpowiednią zatyczką i odpowiednimi śrubami. (Rysunek 8).



Rysunek 8

12.4 Specjalna konserwacja

12.4.1 Wymiana płynu niezamarzającego



Po okresie eksploatacji trwającym około 1 roku wskazana jest wymiana płynu niezamarzającego. Ma to na celu zwiększenie żywotności podzespołów maszyny oraz zapewnienie efektywnego cyklu roboczego.

Aby wymienić płyn niezamarzający, należy wykonać następujące czynności:

Zdejmij przedni panel maszyny, aby uzyskać dostęp do zbiornika z płynem, zdejmij zatyczkę zbiornika z płynem (wraz z gumowym wężem z siatki), umieść go w pustym pojemniku (o takiej samej pojemności jak zbiornik maszyny), uruchom maszynę, poczekaj, aż maszyna zostanie opróżniona i wyłącz maszynę. Zdejmij wylot pompy i sprężaj pakiet węży za pomocą sprężarki. Dmuj powietrzem przez 30 sekund, aby umożliwić dokładne oczyszczenie. Napełnij ok. 20 l gotowego do użycia płynu AIT-Induction.


Zamknij zbiornik korkiem, uruchom maszynę i odczekaj kilka sekund, aż obwód zasilający induktor się naładuje. Oczywiście jest, że poziom w zbiorniku spadł, więc dolej więcej płynu do określonego poziomu.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń wymagających demontażu maszyny należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą.

13 Widok szczegółowy

Spare Parts list

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TA'
1	1107GN1201U	ON/OFF SWITCH, 1 PHASE	MIXED	1
2	170944	RETURN TUBE HOLDER	ABS	1
3	130015.16	TIP SCREWS 5x16	BRASS	4
12	PAV35-010	POWER CABLE AND SHUKO PLUG	MIXED	1
13	PAV35-010	POWER CABLE AND SHUKO PLUG	MIXED	1
18	HP IT E 3000	HOSE PACKAGE HAND PIECE - MANIPOLATORE	N.D.	1
19	IND-3.5_005	POWER BOARD T3000 1.2	N.D.	1
21	IND-3.5_005.3	FERRITE TRANSFORMER	N.D.	1
22	IND-3.5_005.7	POWER SUPPLIER 24V	ALUMINIUM	1
24	IND-3.5_005.K	KEYBOARD PCB	N.D.	1
27	IND-SKW_005.5	FILTER 1 PHASE	N.D.	1
29	IND-SKW_009	OMEGA BRACKET ACTIVATOR BUTTON	ALUMINIUM	1
30	IND-SKW_072NT	DISPLAY PANEL INTERFACE SILVER KEYBOARD	ALUMINIUM	1
32	IND-SKW_503.1	FERRITE HOLDER WITH SCREWS	ALUMINIUM	1
34	IND-SKW_503.1	FERRITE "NSW TYPE" 1.7	N.D.	1
35	IND-SKW_503.3	FERRITE HOLDER WITH FERRITE	BRASS	1
36	IND-SKW_503.5	PLASTIC COVER FOR FERRITE	PLASTIC	1
37	IND_FAN	HEAT EXTRACTION FAN 120x120	ALUMINIUM	1
38	IND_FAN8025	ELECTRONICS FAN 80x80	ALUMINIUM	1
41	PRK35	PUMP BLOCK	N.D.	1
43	RAD35	RADIATOR + FITTINGS	ALUMINIUM	1
44	TANICA_1_4L	TANK 1.4L	ABS	1
44	WVS0500600	FORES HOUSING 16A	N.D.	1
55	IND-PH08	ACTIVATOR BUTTON	ALUMINIUM	1
56	IND-PH01ND	FOOT	ABS	4
58	IND-3.5_005.C40	NTC TEMPERATURE SENSOR	MIXED	1

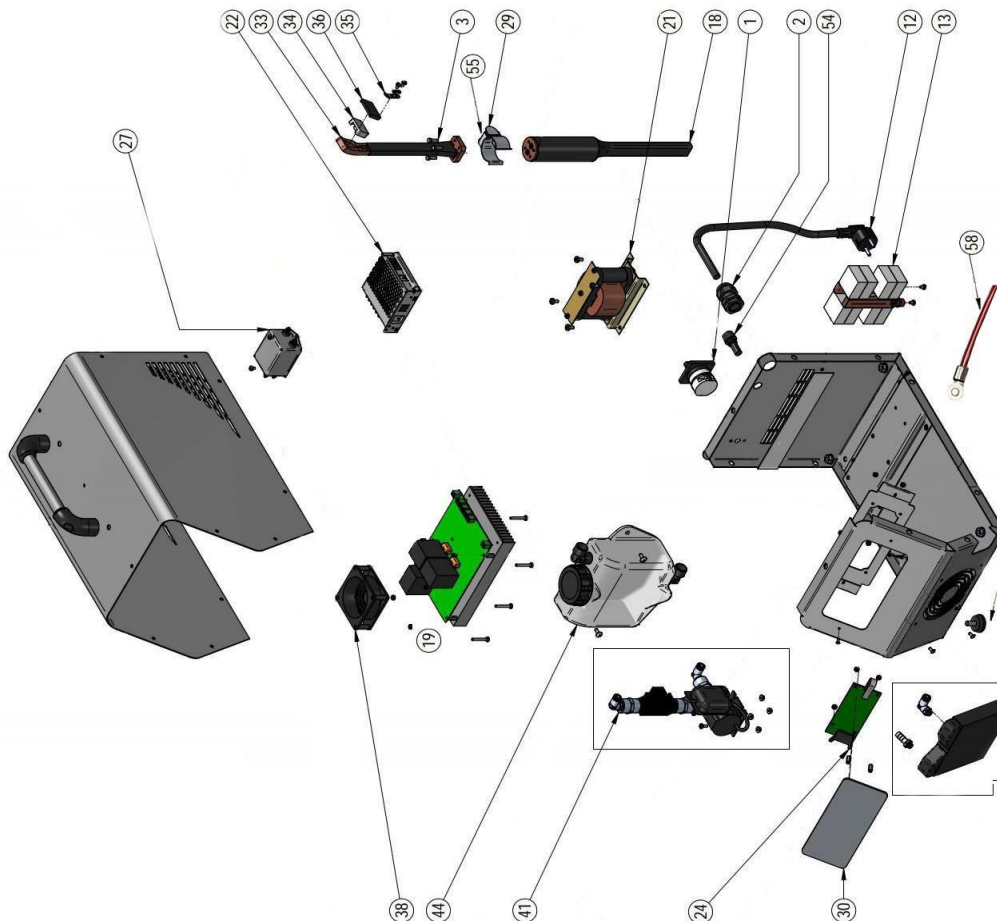


REDAZIONE	DATA	VERIFICAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
Disegnato: Marco	15/03/2021	Verificato: Marco	15/03/2021	Approvato: Marco
cit Razionale Industriale e Tecnologie		140533.1 g 1:5 Data: 15/03/2021		
Denominazione IT 3.5 KW - 230 KB		Foglio Contorno		

Spare Parts list

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q.TA'
1	#LO7GN1291U	ON/OFF SWITCH, 1 PHASE	MIXED	1
2	170944	RETURN TUBE HOLDER	ABS	1
3	3300.5.16	TIP SCREWS 5x16	BRASS	4
8	IND-3.5.COMB04	LCD SUPPORT	VETRONITE	1
9	AVL-012	LCD POWER BOARD	N.D.	1
10	IND-3.5.COMB0M	LCD PROTECTIVE ADHESIVE	PLASTIC	1
11	AVL_MAN-LCD	POTENTIOMETER KNOB	MIXED	1
12	AVL35-010	POWER CABLE AND SHUKO PLUG	MIXED	1
13	CASTELB. T3000	CAPACITOR BLOCK	N.D.	1
18	HP.IT.8	HOSE PACKAGE HAND PIECE - MANIPOLATORE	N.D.	1
19	IND-3.5.005	POWER BOARD T3000 1.2	N.D.	1
21	IND-3.5.005.3	FERRITE TRANSFORMER	N.D.	1
22	IND-3.5.005.7	POWER SUPPLIER 24V	ALUMINIUM	1
27	IND-SKW.005.5	FILTER 1 PHASE	N.D.	1
29	IND-SKW.009	OMEGA BRACKET ACTIVATOR BUTTON	AISI 316	1
33	IND-SKW.503	END TIP - PUNTALE SKW	AISI 316	1
34	IND-SKW.503.1	FERRITE "NEW TYPE" 3.7	N.D.	1
35	IND-SKW.503.3	FERRITE HOLDER WITH SCREWS	BRASS	1
36	IND-SKW.503.5	PLASTIC COVER FOR FERRITE	PLASTIC	1
37	IND_FAN	HEAT EXTRACTION FAN 120X120	ALUMINIUM	1
38	IND_FAN8025	ELECTRONICS FAN 80X80	ALUMINIUM	1
41	PRK35	PUMP BLOCK	N.D.	1
43	RAD35	RADIATOR + FITTINGS	ALUMINIUM	1
44	TANICA 1.4L	TANK 1.4L	ABS	1
54	WX5050060	FUSES HOUSING 16A	N.D.	1
55	IND-SKW.008	ACTIVATOR BUTTON	AISI 316	1
56	IND_PIEDINO	FOOT	ABS	4
58	IND-3.5.005.C40	NTC TEMPERATURE SENSOR	MIXED	1

DATA	DESCRIZIONE	Q.TA'	VERIFICATO	APPROVATO
01/01/2021	IT 3.5 KW - 230 LCD	16053.1 g	A2	
		Q.tà 1:5 Data 15/03/2021	Commessa Foglio Codice	
Denominazione IT 3.5 KW - 230 LCD				


Spare Parts List

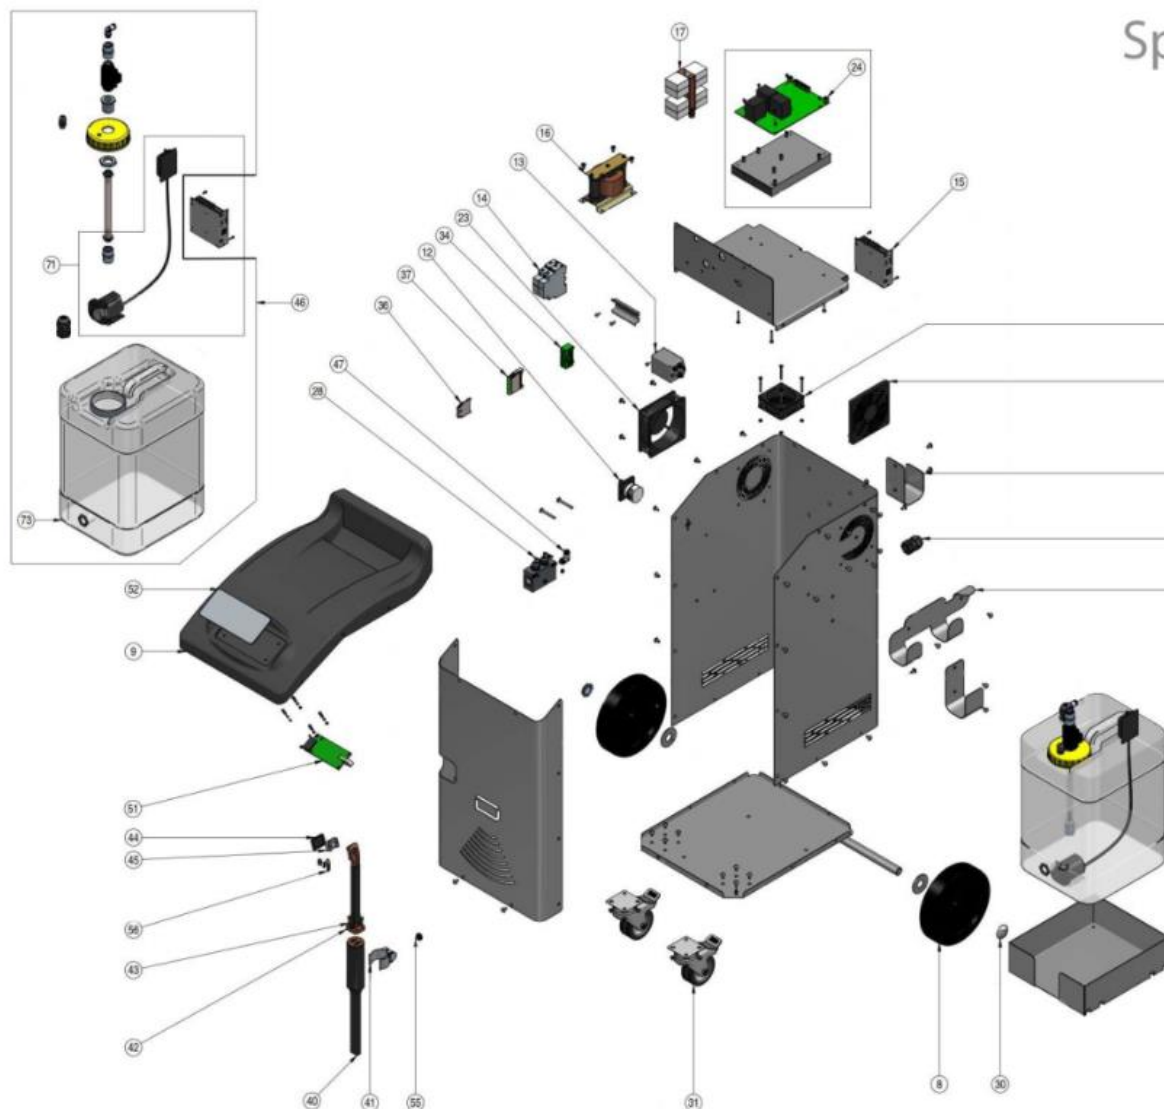

POL.	CODE	DESCRIPTION	MATERIALE	Q.TA
7	AULST.00	TANK SUPPORT	PAINTED STEEL	1
8	IND-SAW_8.02N	REAR WHEEL 200MM	ABS	2
9	AULST-CARTER	TOP COVER	ABS	1
10	IND-AC.00_SAW	CABLE SUPPORT	PAINTED STEEL	2
11	AULSAM-0.00	HAND PIECE HOLDER	PAINTED STEEL	1
12	WIDGONZ88UJ	ON/OFF SWITCH 3 PHASE	MIXED	1
13	IND-SAW_005.5	FILTER 1 PHASE	N.D.	1
14	TURNWIT019	FUSES HOLDING SEA	N.D.	1
15	IND-S.S_005.7	POWER SUPPLY 230V	ALUMINIUM	1
16	IND-S.S_005.3	FERRITE TRANSFORMER	N.D.	1
17	CASTRUB_18000	CAPACITOR BLOCK	N.D.	1
18	IND-TAN	HEAT EXTRACTOR 1000 L20K120	ALUMINIUM	1
19	IND-S.S_005	POWER BOARD 10000 L.2	N.D.	1
20	IND-SAW_CAR.0	DUST FILTER	PLASTIC	1
21	IND-FANB015	ELECTRONIC FAN B015	ALUMINIUM	1
22	IND-S.S_005.030	NTC TEMPERATURE SENSOR	MIXED	1
23	IND-L73_C0PP	WHEEL FLANGE	GAUVANIZED STEEL	2
24	IND-SAW_8.02N	FRONT WHEEL PIVOT WITH BRASS	ABS	2
25	10998	ELECTRICAL CABLE CLAMP	ABS	1
26	CXCB00K-7_1E	GROUND TERMINAL	PLASTIC AND STEEL	1
27	CXCB02	CABLE CONNECTOR	PLASTIC AND STEEL	1
28	CXCB04	SMALL FUSE HOLDING 5A	PLASTIC AND STEEL	1
29	IND-SAW_009	OMEGA ACTUATOR BUTTON	ABS 316	1
30	IND-SAW_003	END TIP - PUNTALS SW	COPPER	1
31	IND-S.S_10	TIP SCREWS 3x10	BRASS	4
32	IND-SAW_003.5	PLASTIC COVER FOR FERRITE	PLASTIC	1
33	IND-SAW_003.1	FERRITE STANDARD	N.D.	1
34	IND-SAW_003.1	TANK + PUMP BLOCK	MIXED	1
35	IND-SAW_01024	WELDED 90° FITTING 10MM	ABS 316	1
36	IND-S.S_005.6	KEYBOARD/PC	N.D.	1
37	IND-SAW_012NT	DISPLAY PANEL SILVER KEYBOARD	ALUMINIUM	1
38	IND-SAW_008	ACTUATOR BUTTON	ABS 316	1
39	IND-SAW_003.3	FERRITE HOLDER WITH SCREWS	BRASS	1
40	IND-SAW_003.3	PUMP KIT WITH POWER SUPPLY	MIXED	1
41	IND-SAW_003.3	TANK ASSEMBLY WITH PUMP SYSTEM - NO POWER SUPPLY	MIXED	1

		15		JARCO		1999001	
IT 4KW 230 KB		15		JARCO		1999001	

Spare Part List

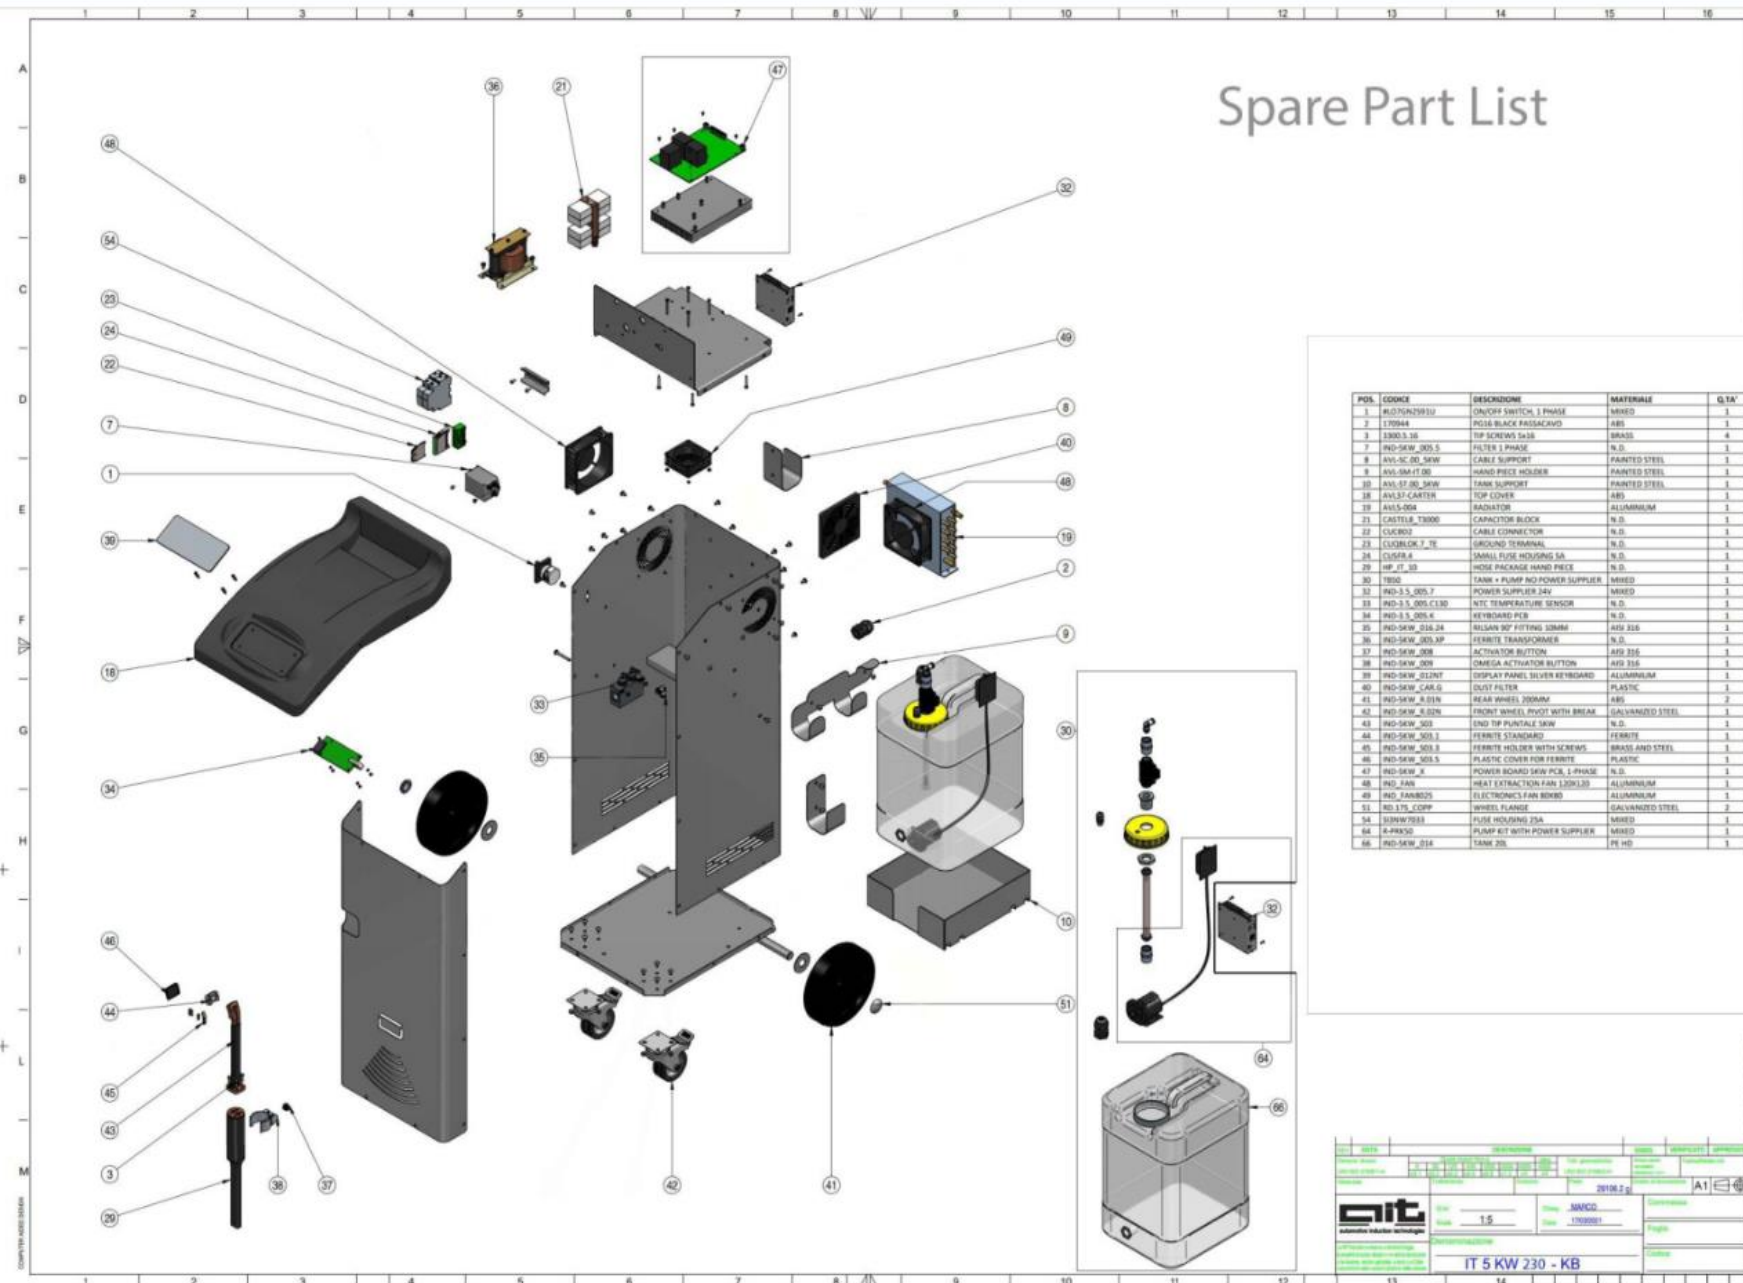


POS.	CODE	DESCRIPTION	MATERIAL	Q.TA'
1	AVL-SC-230-11	ON/OFF SWITCH, 1 PHASE	MIXED	1
2	170044	PCBA BLACK PASCARAD	ABS	1
3	2300.5.16	TOP SCREWS S416	BRASS	4
7	IND-SEW_005.5	FILTER 1 PHASE	N.D.	1
8	AVL-SC-00_5KW	CABLE SUPPORT	PAINTED STEEL	1
9	AVL-SC-11.00	WIND-PIECE HOLDER	PAINTED STEEL	1
10	AVL-SC-00_5KW	TANK SUPPORT	PAINTED STEEL	1
18	AVL-SC-CARTER	TOP COVER	ABS	1
19	AVL-SC-004	RADIATOR	ALUMINUM	1
21	CAPTELE 70000	CAPACITOR BLOCK	N.D.	1
22	CLUCRO7	CABLE CONNECTOR	N.D.	1
23	CLUCROK 7 TE	GROUND TERMINAL	N.D.	1
24	CLUCR 8	SMALL FUSE HOUSING 5A	N.D.	1
29	HP 27_03	HOSE PACKAGE HAND PIECE	N.D.	1
30	TEBO	TANK + PUMP NO POWER SUPPLIER	MIXED	1
32	IND-3.5_005.7	POWER SUPPLIER 24V	MIXED	1
33	IND-3.5_005.C130	NTC TEMPERATURE SENSOR	N.D.	1
34	IND-3.5_005.6	REVERSE PCB	N.D.	1
35	IND-SEW_016.04	BULB 90° FITTING 50MM	ABS 306	1
36	IND-SEW_005.0P	FERRITE TRANSFORMER	N.D.	1
37	IND-SEW_008	ACTIVATOR BUTTON	ABS 216	1
38	IND-SEW_009	OMEGA ACTIVATOR BUTTON	ABS 165	1
39	IND-SEW_012.0T	DISPLAY PANEL SILVER REVERSE	ALUMINUM	1
40	IND-SEW_CAR.0	DUST FILTER	PLASTIC	1
41	IND-SEW_A.015	REAR WHEEL 200MM	ABS	2
42	IND-SEW_A.020	FRONT WHEEL FOOT WITH BREAK	GALVANIZED STEEL	1
43	IND-SEW_003	END TIP PUNTALL 5MM	N.D.	1
44	IND-SEW_003.1	FERRITE STANDARD	FERRITE	1
45	IND-SEW_003.2	FERRITE HOLDER WITH SCREWS	BRASS AND STEEL	1
46	IND-SEW_005.5	PLASTIC COVER FOR FERRITE	PLASTIC	1
47	IND-SEW_7	POWER BOARD SEW PCB 1-PHASE	N.D.	1
48	IND_FAN	HEAT EXTRACTION FAN 120X120	ALUMINUM	1
49	IND_FAN025	ELECTRONICS FAN 80X80	ALUMINUM	1
51	NO 175 COPP	WHEEL FLANGE	GALVANIZED STEEL	2
54	100W1003	PUMP HOUSING 23A	MIXED	1
64	A-PK30	PUMP KIT WITH POWER SUPPLIER	MIXED	1
66	IND-SEW_014	TANK 25L	PE HD	1

IT 5 KW 230 - KB
 20106.2 g
 A1
 1.5
 NAVICO
 1700001
 IT 5 KW 230 - KB

Spare Part List

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE	ENCODE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

MATERIAL	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	REMARKS	DATE		A1	M
					20/06/23	20/06/23		
1	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
2	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
3	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
4	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
5	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
6	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
7	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
8	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
9	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
10	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
11	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
12	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
13	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
14	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
15	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
16	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
17	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
18	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
19	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
20	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
21	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
22	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
23	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
24	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
25	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
26	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
27	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
28	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
29	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
30	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
31	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
32	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
33	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
34	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
35	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
36	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
37	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
38	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
39	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
40	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
41	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
42	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
43	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
44	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
45	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
46	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
47	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
48	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
49	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
50	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
51	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
52	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
53	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
54	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
55	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
56	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
57	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
58	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
59	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
60	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
61	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
62	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
63	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
64	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
65	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
66	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
67	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
68	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
69	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
70	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
71	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
72	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
73	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
74	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
75	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
76	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
77	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
78	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
79	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
80	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
81	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
82	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
83	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
84	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
85	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
86	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
87	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
88	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
89	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
90	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
91	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
92	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
93	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
94	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
95	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
96	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
97	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
98	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
99	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					
100	100% COTTON T-SHIRT	100	PC					

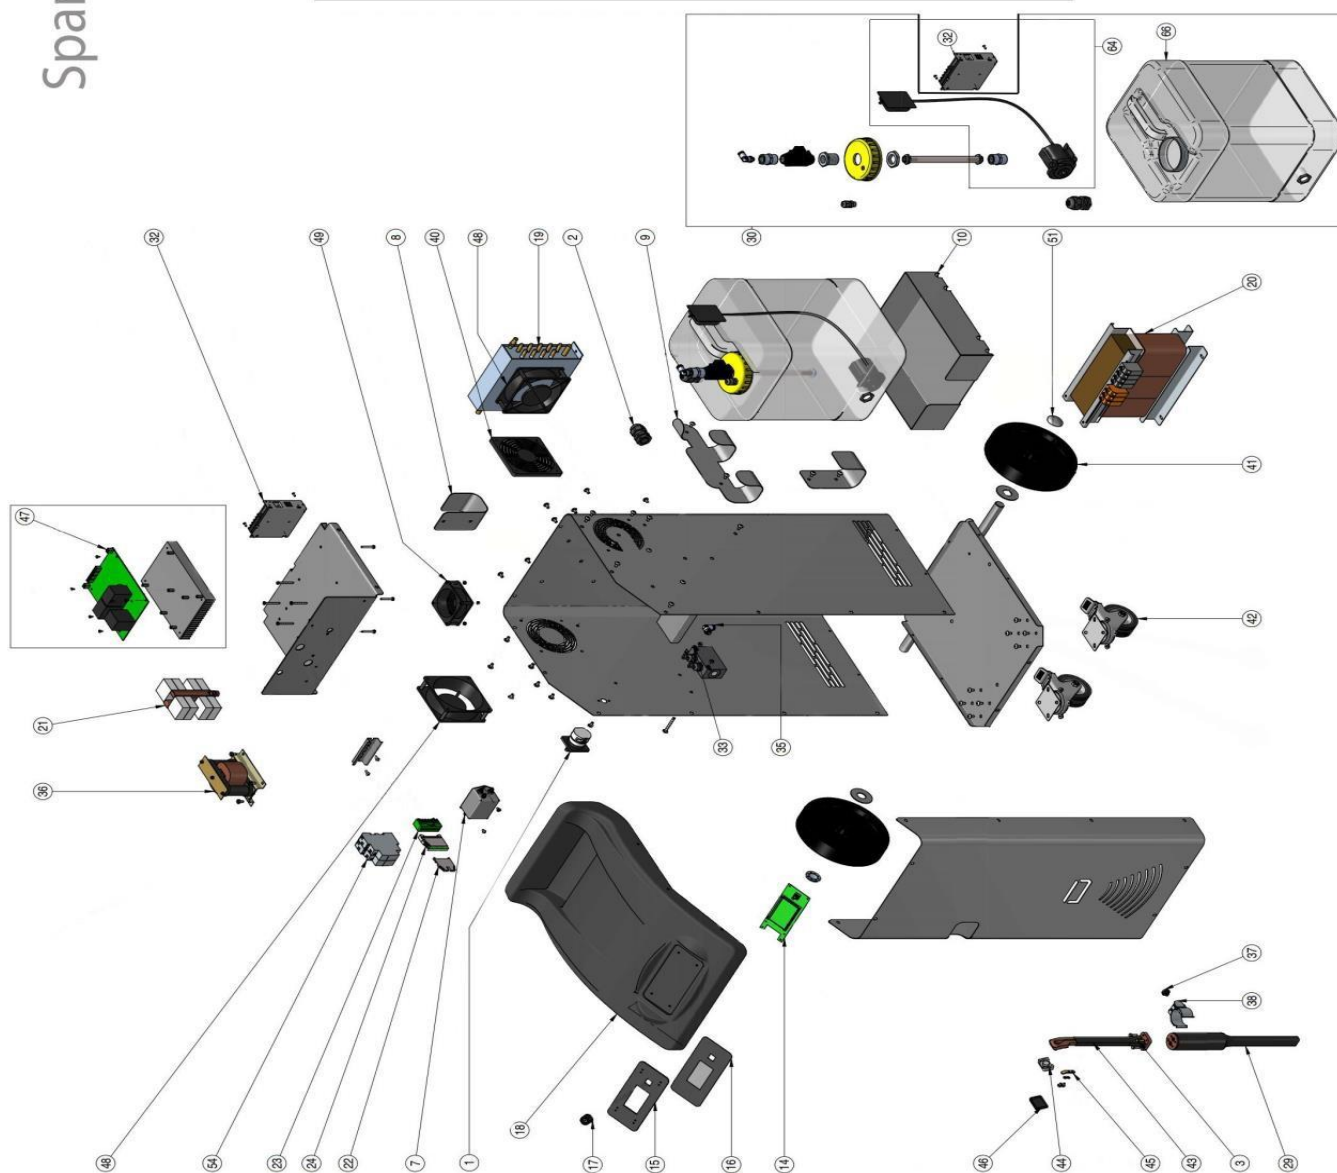

Zaleca się korzystanie z poniższego schematu w celu dokumentowania konserwacji narzędzi serii Inductor IT oraz wszelkich prac wykonywanych przy narzędziu na przestrzeni czasu. Dzięki temu użytkownik będzie w każdej chwili miał dostęp do odpowiednich informacji o cyklu pracy maszyny.

Prawidłowy zapis przeglądów i konserwacji w Dzienniku Maszyny jest wyraźnie wymagany przez Producenta i oprócz tego, że jest wyrazem dobrej praktyki, stanowi również obowiązek użytkownika.

Numer seryjny..... Rok produkcji.....

[illegible]

